



Einbauanleitung für Wassersensor W20

Der Wassersensor W20 ist an der **Rückseite mit Klebstoff** oder auf der Vorderseite mit 4 kleinen Schrauben am Boden zu befestigen. Die Sensorleitung, wie im Bild gezeigt, anlöten, wobei nur die **linke Seite** bei S2a verwendet werden darf.

Kein Lötwasser, nur Kolofonium verwenden!

Achten Sie darauf, dass der Sensor am tiefsten Punkt der Überwachungsstelle angebracht wird.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob der Sensor nicht verschmutzt ist, da sonst eine genaue Wassermeldung nicht mehr möglich ist. Reinigen Sie den Sensor (wenn erforderlich) nur mit Wasser oder Spiritus und nicht mit Scheuermitteln.

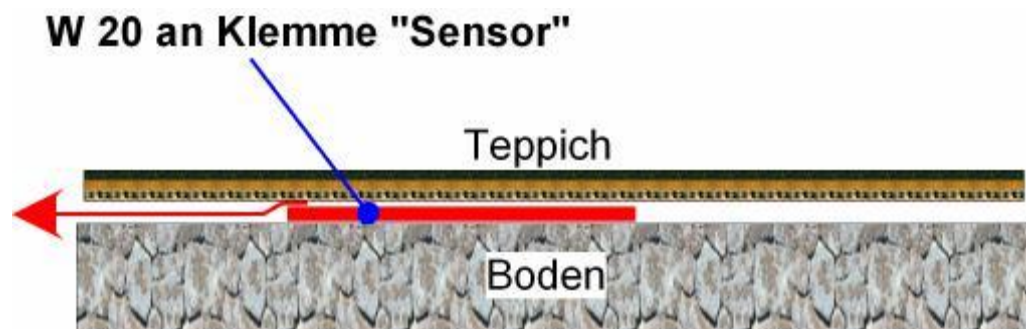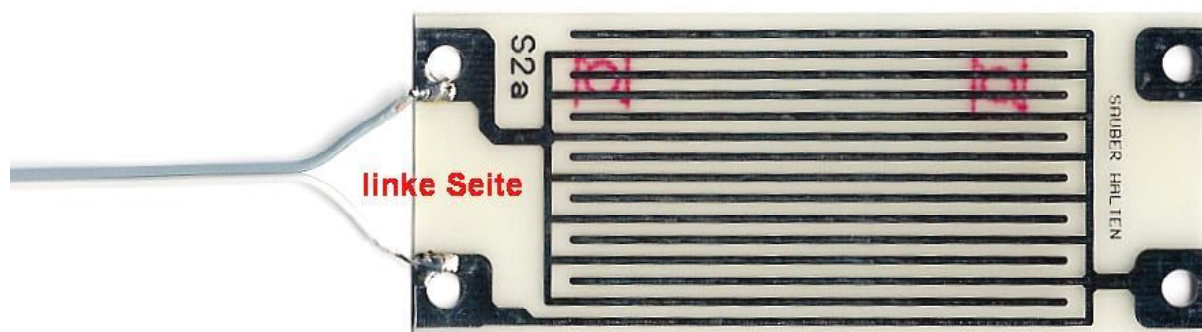

Bis 10 Stück „W20“ können parallel verwendet werden.

"Fuva GmbH" Günter Kupferer Richterstr. 37 91052 Erlangen
Telefon: +49(0)9131-52100 Fax: +49(0)9131-54012
Email: postmaster@fuva.de Homepage: <http://www.fuva.de>